

Technical Bulletin



Critical Disc/Flywheel Match

Vehicles: 1987-93 5.0- and 5.8-liter Ford F- and E-Series

LuK Part Numbers: 07-032, 07-034, 07-907, LFW116

When replacing the clutch, match the disc to the flywheel prior to installation. A mismatch can cause contact between the disc damper and the inside diameter of the flywheel. Although the clutch may function properly initially, release problems will result. A similar situation results when the disc is installed backwards. Prior to installation, ensure the disc damper fits into the flywheel opening with proper clearance.

LuK RepSet	OUTSIDE DIAMETER OF DISC DAMPER
07-032	6 5/8-inch (167 mm)
07-034	5 5/8-inch (143 mm)
07-907	6 5/8-inch (167 mm)

For application, diagnostic or installation questions, call the LuK Technical Hotline at 800-274-5001, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. ET Monday through Friday, or check online at www.lukclutch.com.

Schaeffler Group Automotive

United States

5370 Wegman Drive
Valley City, OH 44280
Phone 800 274 5001
Fax 330 273 3522

Canada

2871 Plymouth Drive
Oakville, ON L6H 5S5
Phone 800 261 8111
Fax 905 829 9034

Web www.lukclutch.com

Crítico Disco/Volante

Vehículos: 1987-93 5.0- and 5.8-liter Ford F- and E-Series

Números de Parte LuK: 07-032, 07-034, 07-907, LFW116

Al remplazar el embrague, empareje el disco con el volante antes de la instalación. Un empate mal hecho puede causar contacto entre el balanceador del disco y el diámetro interior del volante. Aunque el embrague puede funcionar bien inicialmente, problemas de despegue podrían resultar. Una situación similar resulta cuando el disco es instalado al revés. Antes de la instalación, asegúrese que el balanceador entre dentro de la abertura del volante con la separación apropiada.

LuK RepSet	DIÁMETRO EXTERIOR DEL DISCO AMORTIGUADOR
07-032	6 5/8 -de pulgada (167 mm)
07-034	5 5/8 -de pulgada (143 mm)
07-907	6 5/8 -de pulgada (167 mm)

Para preguntas sobre aplicaciones, instalación o diagnóstico, llame a la línea rápida de servicio técnico de LuK al 800-274-5001, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, o visítenos en línea en www.lukclutch.com.

Disque/volant critique

Véhicules: 1987-93 5.0- and 5.8-liter Ford F- and E-Series

Pièces LuK n^{OS}: 07-032, 07-034, 07-907, LFW116

Au moment de remplacer l'embrayage, il faut appairer le disque au volant avant l'installation. Une non-concordance peut être cause de contact entre l'amortisseur du disque et le diamètre intérieur du volant. Bien que l'embrayage fonctionnera correctement au début, des problèmes de débrayage surviendront par la suite. Une situation similaire se produit lorsque le disque est installé à l'envers. Avant l'installation, s'assurer que l'amortisseur du disque s'insère dans l'ouverture du volant avec le jeu nécessaire.

LuK RepSet	DIAM. EXT. DE L'AMORTISSEUR DE DISQUE
07-032	167 mm (6 5/8 po)
07-034	143 mm (5 5/8 po)
07-907	167 mm (6 5/8 po)

Pour toute question en matière d'application, de diagnostic ou d'installation, téléphoner au soutien technique LuK, au 800-274-5001, du lundi au vendredi de 8h à 17h HE, ou consulter le site www.lukclutch.com.